



# MMR-620

## МИКРОММЕТР

### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Версия 1.18 ноя.2023г.



<b>1</b>	<b>БЕЗОПАСНОСТЬ .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>ПОДГОТОВКА ИЗМЕРИТЕЛЯ К РАБОТЕ.....</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>КЛАВИАТУРА И ДИСПЛЕЙ .....</b>	<b>5</b>
3.1	Расположение разъёмов и клавиш .....	5
3.2	Графический дисплей (LCD) .....	7
3.3	Звуковые сигналы .....	9
3.4	Измерительные провода .....	10
<b>4</b>	<b>ИЗМЕРЕНИЕ .....</b>	<b>10</b>
4.1	Подключение измерителя .....	10
4.2	Конфигурация измерителя .....	11
4.3	Выбор диапазона измерения и ограничение максимального измерительного тока .....	11
4.4	Режимы срабатывания измерения .....	12
4.5	Протекание тока .....	14
<b>5</b>	<b>ОТОБРАЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ.....</b>	<b>15</b>
<b>6</b>	<b>КОНФИГУРАЦИЯ ОКНА РЕЗУЛЬТАТА .....</b>	<b>15</b>
<b>7</b>	<b>ПАМЯТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ .....</b>	<b>17</b>
7.1	Ручное сохранение в память результатов измерений .....	17
7.2	Автоматическое сохранение в память результатов измерений .....	18
7.3	Просмотр памяти.....	19
7.4	Очистка памяти.....	19
<b>8</b>	<b>ИНТЕРФЕЙС.....</b>	<b>20</b>
8.1	Оборудование, необходимое для подключения .....	20
<b>9</b>	<b>МЕНЮ, ДРУГИЕ ОПЦИИ .....</b>	<b>21</b>
9.1	Регулировка контрастности дисплея .....	21
9.2	Выбор языка .....	21
9.3	Информация о Производителе и ПО.....	21
<b>10</b>	<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ.....</b>	<b>22</b>
10.1	Ручная калибровка .....	22

10.2	Автокалибровка.....	22
10.3	Возврат к заводской калибровке.....	23
10.4	Обновление программного обеспечения .....	23
<b>11</b>	<b>РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ.....</b>	<b>24</b>
11.1	Предупреждения и информация на дисплее .....	24
11.2	Заводские настройки .....	25
11.3	Сообщения об ошибках .....	26
11.4	Прежде чем отдать измеритель в Сервисный Центр .....	26
<b>12</b>	<b>ПИТАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ .....</b>	<b>26</b>
12.1	Замена аккумуляторов .....	27
12.2	Зарядка аккумуляторов .....	28
12.3	Общие правила использования NiMH аккумуляторов.....	30
<b>13</b>	<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....</b>	<b>30</b>
13.1	Основные технические характеристики.....	30
13.2	Дополнительная погрешность при измерении сопротивления при наличии шума 50 Гц .....	31
13.3	Дополнительные характеристики .....	31
<b>14</b>	<b>КОМПЛЕКТАЦИЯ.....</b>	<b>32</b>
14.1	Стандартная комплектация .....	32
14.2	Дополнительная комплектация .....	33
<b>15</b>	<b>ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА.....</b>	<b>33</b>
<b>16</b>	<b>УТИЛИЗАЦИЯ .....</b>	<b>33</b>
<b>17</b>	<b>ПОВЕРКА.....</b>	<b>33</b>
<b>18</b>	<b>СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ.....</b>	<b>34</b>
<b>19</b>	<b>СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ .....</b>	<b>34</b>
<b>20</b>	<b>СВЕДЕНИЯ О СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ.....</b>	<b>34</b>
<b>21</b>	<b>ССЫЛКИ В ИНТЕРНЕТ .....</b>	<b>34</b>

# 1 БЕЗОПАСНОСТЬ

Цифровой измеритель MMR-620 разработан для измерения малых сопротивлений в диапазоне от 1 мкОм до 1999 Ом рабочими токами от 0,1 мА до 10 А.

Для того чтобы гарантировать правильную работу прибора и требуемую точность результатов измерений, необходимо соблюдать следующие рекомендации:



Перед работой с прибором необходимо изучить данное Руководство, тщательно соблюдать правила защиты, а также рекомендации Изготовителя.

Применение прибора, несоответствующее указаниям Изготовителя, может быть причиной поломки прибора и источником серьёзной опасности для Пользователя.

- Прибором могут пользоваться лица, имеющие соответствующую квалификацию и допуск к данным работам;
- Во время измерений Пользователь не может иметь непосредственного контакта с открытыми частями, доступными для заземления (например, открытые металлические трубы центрального отопления, проводники заземления и т.п.); для обеспечения хорошей изоляции следует использовать соответствующую спецодежду, перчатки, обувь, изолирующие коврики и т. д.;
- Нельзя касаться открытых токоведущих частей, подключенных к электросети;
- **Недопустимо применение:**
  - измерителя, повреждённого полностью или частично;
  - проводов с повреждённой изоляцией;
  - измерителя, продолжительное время хранившегося в неправильных условиях (например, в сыром или холодном помещении);
- Ремонт прибора может выполняться лишь авторизованным Сервисным Центром.

Входы измерителя оснащены электронной защитой от перегрузок до 440 В в течение 10 секунд.



Не выполнять измерения во взрывоопасной среде (например, в присутствии горючих газов, паров, пыли и т.д.). Использование измерителя в таких условиях может вызвать искрение и взрыв.

## Символы, отображенные на приборе:



Клавиша для включения (ON) и выключения (OFF) питания измерителя.



Перед работой с прибором необходимо изучить данное Руководство, тщательно соблюдать правила защиты, а также рекомендации Изготовителя.



Знак соответствия стандартам Европейского союза.



Измеритель, предназначенный для утилизации, следует передать Производителю. В случае самостоятельной утилизации ее следует производить в соответствии с действующими правовыми нормами.



Декларация о соответствии. Измеритель соответствует стандартам Российской Федерации.



Свидетельство об утверждении типа. Измеритель внесён в Государственный реестр средств измерений.

**100...250V, 50\60Hz, max 200mA** – Параметры источника питания при зарядке аккумуляторов.

**CAT III 300V**  $\perp$  Маркировка на оборудовании CAT III 300V означает, что оно используется в сетях напряжением до 300 В, относится к III категории монтажа.

## 2 ПОДГОТОВКА ИЗМЕРИТЕЛЯ К РАБОТЕ

После покупки измерителя следует:

- Проверить комплектность содержания упаковки;
- Зарядить аккумуляторы;
- Проверить и по возможности возобновить конфигурацию прибора (способ отображения результата, измерительный режим, способ введения результата в память).

Перед началом измерений следует:


- Убедиться, что уровень зарядки аккумуляторов достаточен для проведения измерений;
- Проверить, не повреждён ли корпус измерителя и изоляция измерительных проводов.



Подключение несоответствующих, либо повреждённых проводов грозит поражением электрическим током.

## 3 КЛАВИАТУРА И ДИСПЛЕЙ

### 3.1 Расположение разъёмов и клавиш

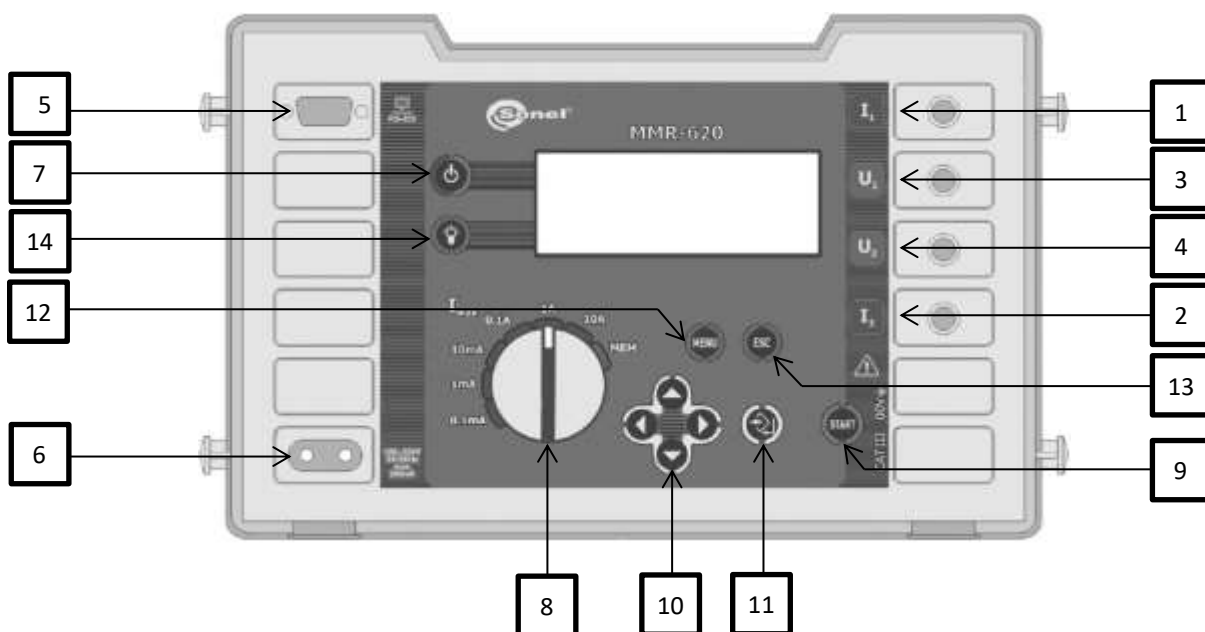

### 3.1.1 Разъёмы



Подсоединение напряжения между любыми измерительными зажимами, превышающего 440 В переменного тока, может стать причиной поломки измерителя.

**1** Измерительный разъём **I1**.

Разъём для подсоединения токового провода.

**2** Измерительный разъём **I2**

Разъём для подсоединения токового провода.

**3** Измерительный разъём **U1**

Разъём для подсоединения потенциального провода.

**4** Измерительный разъём **U2**

Разъём для подсоединения потенциального провода.

**5** Разъём интерфейса RS-232

Разъём для подсоединения провода для последовательной передачи данных в компьютер (RS-232).

**6** Сетевой разъём

Разъём сетевого питания для зарядного устройства аккумуляторов.

### 3.1.2 Клавиатура

**7** Клавиша

Включение и выключение питания измерителя.

**8** Поворотный переключатель функций

В режиме автоматического выбора диапазонов **Auto Ranging** выбор максимального измерительного тока: 0,1 мА; 1 мА; 10 мА; 0,1 А; 1 А; 10 А.

В режиме ручного выбора диапазонов: выбор измерительного тока: 0,1 мА; 1 мА; 10 мА; 0,1 А; 1 А; 10 А.

**9** Клавиша

Запуск измерения сопротивления.

**10** Клавиши навигации

Передвижение курсора:

- выбор опций по вертикале.


- выбор опций по горизонтали.

**11** Клавиша

Подтверждение выбранной опции


После окончания измерения:

- Запуск режима сохранения в память;
- Запись результата измерения в выбранную ячейку - в режиме сохранения в память.


**12** Клавиша 

Выбор дополнительных функций:

- Установка контрастности дисплея;
- Запуск режима передачи данных;
- Выбор измерительного режима;
- Выбор способа отображения результата;
- Выбор способа замены измерительных диапазонов;
- Конфигурация окна диапазона изменения результата;
- Ручная калибровка;
- Переход к заводским установкам;
- Выбор языка;
- Переход к заводской калибровке;
- Обновление программы;
- Информация о Производителе и ПО.

**13** Клавиша 

- Выход из опций;
- Возврат к предыдущему экрану.

**14** Клавиша 

Включение и выключение подсветки графического дисплея.

## 3.2 Графический дисплей (LCD)



- Превышение допустимой температуры внутри измерителя.



 
- Уровень зарядки аккумуляторов.



- Необходимость зарядки аккумуляторов.



- Сохранение результата измерения в память.



- Тип объекта - активное сопротивление.



- Объект индуктивного типа (полное время измерения - **NORMAL**).



- Объект индуктивного типа (укороченное время измерения - **FAST**).



- Изменение подключения измерительных проводов.

Вид экрана после включения измерителя (тип индуктивного объекта с нормальным временем измерения, ручное введение в память):



Способ отображения: а) все результаты; б) только главный результат.

Вид экрана после включения измерителя (объект активного сопротивления, автоматическое введение в память):



Способ отображения: а) все результаты; б) только главный результат.



Вид экрана (все результаты)





### 3.3 Звуковые сигналы

#### 3.3.1 Сигналы предупредительные:

Непрерывный звуковой сигнал:

- Напряжение на зажимах **U1-U2** измерителя выше 100 В;
- Напряжение на зажимах **I1-I2** измерителя выше 5 В;
- Напряжение на зажимах **U1-I1** либо **U1-I2** либо **U2-I1** либо **U2-I2** измерителя выше 50 В.



 

Подключение к измерителю напряжения выше 440 В переменного тока, может привести к его повреждению.

Длинный звуковой сигнал (0,5 сек.):

- Нажатие клавиши, неактивной в данный момент для выбранной измерительной функции.

Два длинных звуковых сигнала (после запуска измерения с помощью клавиши **9** **START**):

- Попытка запуска измерения во время отсутствия контакта на зажимах токовых либо напряжения;
- Напряжение на зажимах **U1-U2** измерителя выше, чем 6 В, но менее чем 100 В;
- Слишком большое активное сопротивление измерительных проводов;
- Слишком большие шумы, препятствующие измерению;

- Превышен диапазон измерения;
- Результат измерений превышает диапазон измерения;
- Превышена температура внутри корпуса измерителя (после нажатия клавиши  ).

*Прерывистый звуковой сигнал:*

- Происходит разряжение измеряемого объекта (при выбранном индуктивном типе объекта).

### 3.3.2 Сигналы подтверждений и другие:

*Короткий звуковой сигнал:*

- Подтверждение нажатия клавиши и проведения измерителем соответствующего действия;
- Переход от экрана начального к экрану, соответствующему установленной функции;
- Возвращение к основному экрану после отображения сообщения об отсутствии целостности измерительных проводов;
- В функции **MEM** возвращение к главному меню после очистки ячейки, **Bank** или всей памяти;
- Сигнализация окончания измерения.

*Длинный звуковой сигнал (0,5 сек.):*

- Сигнализация включения прибора;
- Сигнализация самовыключения прибора.

*Три коротких звуковых сигнала:*

- Введение результата измерения в память;
- Утверждение новых установок в **MENU**;
- Конец очистки ячейки, **Bank**, либо всей памяти.

## 3.4 Измерительные провода

Провода, используемые для измерений по четырёхполюсной схеме, не нуждаются в калибровке, но должны обеспечивать протекание больших токов.



Подключение несоответствующих или повреждённых проводов грозит поражением электрическим током. Подключение измерителя к объектам, которые могут быть под напряжением, требует большой осторожности. Запрещается оставлять не подключенные провода, в то время как другие подключены к объекту.


## 4 ИЗМЕРЕНИЕ

### 4.1 Подключение измерителя

Измеритель подключается к объекту испытания согласно приведённой ниже схеме: провода напряжения, подключенные к гнездам **U1** и **U2**, должны находиться внутри токовых, подключенных к гнездам **I1** и **I2**.


Следует обратить внимание на правильный выбор измерительных наконечников, потому что точность проведённых измерений зависит от качества проведённых подсоединений. Они должны гарантировать хороший контакт и способствовать протеканию измерительного тока без помех.

Запрещается, например, подсоединение зажима «Крокодил» на заржавевшие или окисленные участки - следует эти участки перед работой очистить или использовать для измерений острый зонд.

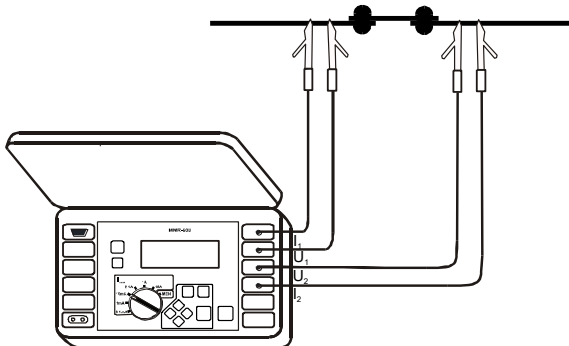




Способ подсоединения измерительных проводов прибора






## 4.2 Конфигурация измерителя

Для получения возможности выбора измерительного режима необходимо в **MENU** выбрать позицию «Режим измерения» нажать клавишу **11** .

Появится окно, в котором можно установить следующие параметры:

- Тип объекта: активное сопротивление , индуктивное – с нормальным временем измерения для данного типа  либо индуктивное – с сокращённым временем измерения ;
- Протекание тока: однонаправленное либо двунаправленное;
- Срабатывание: нормальное, автоматическое либо непрерывное;
- Выбор диапазона: автоматический или ручной;
- Введение в память: автоматическое или ручное.

Для установки параметра необходимо:

- Выбрать данный параметр клавишами  и ;
- Нажать клавишу **11** ;
- В следующем окне выбрать значение параметра;
- Подтвердить установку нажатием клавиши **11**  или отметить, нажатием клавиши **13** . После выполнения действия произойдёт возврат к предыдущему экрану.

## 4.3 Выбор диапазона измерения и ограничение максимального измерительного тока

В измерителе MMR-620 с целью измерения активного сопротивления объекта используются измерительные токи в диапазоне от 0,1 мА до 10 А. Диапазон измерения и измерительный ток можно выбирать автоматически или вручную.

Стандартно измеритель работает с автоматическим выбором измерительного диапазона. В данном режиме поворотный переключатель **8** является ограничителем максимального измерительного тока, протекающего через измеряемый объект.



Если значение измеряемого активного сопротивления находится на границе поддиапазонов, может возникнуть ситуация, что значение, измеренное при токе в одном направлении, находится в низшем поддиапазоне (активного сопротивления), а значение, измеренное при токе в другом направлении, находится в поддиапазоне высшем. В данном случае главный результат отображается с разрешением, соответствующим высшему поддиапазону (активного сопротивления), и в виде измерительного тока отображается значение, соответствующее данному поддиапазону.


Выбор измерительного диапазона вручную используется во время измерений активного сопротивления объектов индуктивного характера.

Ручной выбор способствует сокращению времени проведения данных измерений. В данном режиме установка поворотного переключателя **8** определяет выбранный измерительный ток.

Выбор измерительного диапазона вручную возможен только при выбранном индуктивном типе объекта.

Сигнализируется надписью: «**Выключен автоматический выбор диапазона**»








Для того чтобы перейти в измерительный режим, следует нажать клавишу **11** .

При ручном выборе измерительного диапазона отображение надписи: «**Нестабильны условия работы!**» может обозначать выбор слишком большого измерительного тока. О той же ситуации сообщает отображаемый символ «**OFL**».



Во время измерения объектов активного сопротивления измеритель всегда работает с автоматическим выбором диапазона.

Для выбора способа изменения диапазонов следует:

- Нажать клавишу **12** MENU;
- Выбрать позицию «**Режим измерения**» и нажать клавишу **11** .
- Выбрать позицию «**Выбор диапазона**» и нажать клавишу **11** .
- Клавишами  и  выбрать нужный способ: ручной либо автоматический;
- Подтвердить клавишей **11** .

#### 4.4 Режимы срабатывания измерения

Измеритель MMR-620 оборудован 3 режимами срабатывания измерения: «**нормальный**», «**автоматический**» и «**непрерывный**». Для выбора одного из них, следует:

- Нажать клавишу **12** MENU;
- Выбрать позицию «**Режим измерения**» и нажать клавишу **11** .
- Выбрать и подтвердить нужный режим клавишей **11** .



При измерении объектов индуктивного типа автоматический режим срабатывания измерения неактивен.

#### 4.4.1 Измерение в нормальном режиме срабатывания

В нормальном режиме проводится одно измерение активного сопротивления. Для проведения измерения следует:

- В **MENU** выбрать срабатывание измерения «нормальное»;
- Поворотным переключателем **8** выбрать максимальный измерительный ток;
- Подключить измерительные провода согласно измерительной схеме (п.4.1);
- Нажать клавишу **9** **START**.

#### 4.4.2 Измерение в автоматическом режиме срабатывания

В автоматическом режиме прибор ожидает подключения всех четырёх измерительных проводов к объекту, затем автоматически запускает измерение. Для проведения измерения следует:

- В **MENU** выбрать срабатывание измерения «автоматический»;
- Поворотным переключателем **8** выбрать максимальный измерительный ток;
- Подключить измерительные провода согласно измерительной схеме (п.4.1);
- Отсоединить измерительные провода (зонды) и подсоединить их обратно с целью проведения следующего измерения.

#### 4.4.3 Измерение в непрерывном режиме срабатывания для объекта активного типа

В непрерывном режиме для объектов активного сопротивления измеритель проводит последовательные измерительные циклы: измерение активного сопротивления и отображение результата в течение 3 секунд.


Для проведения измерения следует:

- В **MENU** выбрать объект типа активного сопротивления и срабатывание измерения «непрерывное»;
- Поворотным переключателем **8** выбрать максимальный измерительный ток;
- Подключить измерительные провода согласно измерительной схеме (п.4.1);
- Нажать клавишу **9** **START**;
- Повторно нажать клавишу **9** **START** либо отсоединить измерительные провода с целью прекращения измерения.

#### 4.4.4 Измерение в непрерывном режиме срабатывания для объекта индуктивного типа

В непрерывном режиме для индуктивных объектов измеритель проводит один измерительный цикл током, протекающим в одном направлении ( $R_f$ ). Во время цикла происходит постепенная стабилизация результата, который отображается в промежутках 0,5 секунды.

Для проведения измерения следует:

- В **MENU** выбрать индуктивный тип объекта и срабатывание измерения «непрерывное»  
;
- Поворотным переключателем **8** выбрать максимальный измерительный ток либо измерительный диапазон (ток) для включенного автоматического выбора диапазона;
- Подключить измерительные провода согласно измерительной схеме (п.4.1);
- Нажать клавишу **9** **START**;

- Повторно нажать клавишу **9** **START** либо **13** **ESC** с целью прекращения цикла измерения.





Непрерывное измерение для индуктивных объектов можно использовать только тогда, когда измеритель постоянно подсоединён к объекту. Не допускается отсоединение измерителя от объекта во время измерения. Это может быть причиной поломки прибора и источником серьёзной опасности для Пользователя.

## 4.5 Протекание тока


Измерения можно проводить током, протекающим только в одном направлении либо в двух противоположных направлениях. Во втором случае в виде главного результата отображается среднее значение активного сопротивления. Измерение однонаправленным током ускоряет измерения на объектах без внутренних напряжений и электротермических сил. Измерение двунаправленным током устраняет ошибки, появляющиеся от присутствия на измеряемом объекте таких напряжений и сил. Способ протекания измерительного тока выбирается в **MENU**. При выбранном однонаправленном протекании тока не отображается значение активного сопротивления  $R_R$ .

### 4.5.1 Тип измеряемого объекта и время измерения

При выбранном объекте типа активного сопротивления  время действия измерения 3 секунды.

Для зарядки и разрядки объекта индуктивного типа следует выбрать индуктивный тип объекта с нормальным временем измерения .

В данном случае время измерения зависит от значения активного сопротивления и индуктивности объекта, потому что измеритель автоматически выбирает по возможности максимальный измерительный ток и ожидает его стабилизации.

Для сокращения времени измерения можно выбрать индуктивный тип объекта с быстрым измерением .

В данном случае измерение проводится перед тем, как ток полностью стабилизируется.

В связи с этим следует брать во внимание увеличение погрешности измерения.



Выбор типа объекта проводится в **MENU**:



МЕНЮ – Режим измерения

Если мы знаем приблизительное значение активного сопротивления индуктивного объекта, можно для сокращения времени измерения выбрать ручной способ установки измерительного тока поворотным переключателем **8**.

Декларированная точность измерения в данном случае сохраняется.

Во время измерения отображается движущийся горизонтальный маркер. Измерение можно прекратить, нажатием клавиши  .








 

Для измерения объектов индуктивного характера следует выбрать индуктивный тип объекта. Выбор объекта типа активного сопротивления может способствовать большим погрешностям в результате измерения провести будет невозможно. Описанная точность обязательна для измерения объектов с индуктивностью до 40 Гн. Возможно измерение объекта, индуктивность которого больше 40 Гн, но следует брать во внимание завышение результата. Во время измерения объектов с высоким активным сопротивлением и очень большой индуктивностью в диапазоне тока 0,1 мА, возможно осложнение стабилизации результата. В таком случае измеритель отобразит результат с разрешением на порядок хуже.

При измерении объектов индуктивного характера следует по возможности обеспечить отсутствие помех в среде измеряемого объекта.



## 5 ОТОБРАЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Для того чтобы выбрать отображение всех результатов или только главного результата, следует:

- Нажать клавишу  MENU;
- Выбрать «Установки отображения»;
- Клавишами  и  выбрать способ отображения результата;
- Клавишами  и  выбрать позицию «Запомнить?»;
- Клавишами  и  выбрать опцию «ДА» и нажать клавишу  .

В том случае, если выбрано отображение всех результатов измерения и двунаправленное протекание измерительного тока, главный результат отображает среднее значение активного сопротивления двух измерений токов, протекающих в противоположных направлениях.

С правой стороны экрана отображаются дополнительные результаты (п.3.2):

- Активное сопротивление  $R_f$  при токе, протекающем в направлении «вперёд»;
- Активное сопротивление  $R_R$  при токе, протекающем в направлении «назад»;
- Измерительный ток  $I$ .

В том случае, если выбрано отображение только главного результата, вид экрана после измерения согласно п.3.2.



При выбранном индуктивном типе объекта, во время измерительного цикла, с правой стороны экрана отображено значение активного сопротивления в поочередных измерениях –  $R$ , разница между значениями активного сопротивления в поочередных измерениях –  $\Delta R$ , а также значение измерительного тока –  $I$ .

## 6 КОНФИГУРАЦИЯ ОКНА РЕЗУЛЬТАТА


Данная опция позволяет установить пределы верхних и нижних границ, между которыми должен находиться фактический результат измерения.

Результаты вне данного диапазона сигнализируются двумя длинными звуковыми сигналами и отображением надписи  $R > R_{max}$  или  $R < R_{min}$  вместо результата.









Границы допустимого диапазона изменения результатов измерений устанавливаются в **MENU**.


Для микроомметра диапазон границ составляет 0...199,9 Ом.

В режиме ручного ввода в память результаты отображаются на месте номера **Bank** и ячейки (п.3.2).

В автоматическом режиме ввода результата, в памяти можно на протяжении 3 секунд получить просмотр установленных границ, нажимая клавишу **13** .


Для установки верхней границы допустимого диапазона изменений следует:

- Клавишами  и  выбрать позицию «**Верхний предел**» и нажать клавишу **11** .
- Клавишами  и  установить первую цифру;
- Переходя клавишами  и  в отдельные позиции, таким же способом установить остальные значения, в соответствующем месте - десятичную точку, а также с помощью отображения либо выключения букв **m** или **μ** установить единицы:  $[\Omega]$ ,  $[m\Omega]$  либо  $[\mu\Omega]$ ;
- Утвердить установку клавишей **11** .

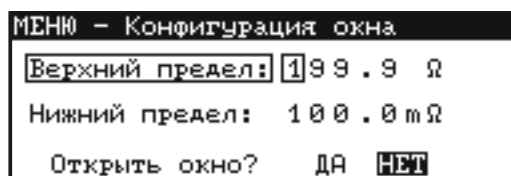




МЕНЮ – Конфигурация окна результата





Десятичную точку можно установить в позиции 2, 3 либо 4. При установке нескольких точек берётся к сведению только первая слева, а установленные ранее значения округляются. Нажатие клавиши **13**  способствует восстановлению ранее утверждённой установки.

Для установки нижней границы допустимого диапазона изменений результата измерений следует:





 

- Клавишами  и  выбрать позицию «**Нижний предел**» и нажать клавишу **11** .
- Установить отдельные позиции, как для границы верхней.



 

Значение верхней границы должно быть больше, чем нижней. В противном случае невозможно утвердить установки, а нажатие клавиши **11**  способствует генерированию длинного звукового сигнала. Нажатие клавиши **13**  способствует восстановлению ранее утверждённых установок.



Для включения данного режима следует:

- Клавишами  и  выбрать позицию «Открыть окно?»;
- Клавишами  и  выбрать опцию «ДА» и нажать клавишу  .



Выбор опции «НЕТ» и нажатие клавиши   способствует восстановлению ранее утверждённых установок.

## 7 ПАМЯТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Измеритель MMR-620 имеет память на 990 результатов измерений. Вся память разделена на 10 **Bank** по 99 ячеек. Каждый результат измерения может быть записан в ячейку с выбранным номером так, чтобы Пользователь измерителя мог согласно собственной системе назначать номера ячеек памяти в соответствии с точками измерений и выполнять измерения в определённой последовательности.

 
Память о результатах измерений не удаляется после того, как измеритель выключен, а результаты можно считать или передать на компьютер при последующем включении питания прибора.

Прибор также позволяет удалить содержание памяти после обработки данных и перед выполнением нового ряда измерений, которые могут быть записаны в те же самые ячейки памяти как предыдущие.



Рекомендуется удалять данные после их передачи на компьютер и началом нового цикла измерений для предотвращения наложения данных.

### 7.1 Ручное сохранение в память результатов измерений

Для введения результатов измерений в ручном режиме следует:

- Нажать клавишу  MENU;
- Выбрать «Режим измерения» → «Введение в память» → «Ручное».





 

Для введения результата измерения в память, после проведения измерения следует:

- Нажать клавишу  . На экране будет отображён номер употребляемого **Bank** и номер актуальной ячейки. Рамка вокруг номера **Bank** обозначает, что в нём минимум одна ячейка занята. Рамка вокруг номера ячейки обозначает, что ячейка занята;



 

Вид экрана во время записывания в память:



а) пустая ячейка б) ячейка с введённым результатом


- Клавишами  и  выбрать номер **Bank**, а клавишами  и  номер ячейки либо оставить актуальные номера (рекомендуется, если перед измерениями **Bank** был очищен);
- Повторно нажать клавишу  .

В память вводятся главный и дополнительные результаты:

- Информация о присутствии шума 50/60 Гц на объекте во время измерения (напряжение более, чем 100 мВ).
- Информация об ограничении измерительного тока или о слишком низком напряжении аккумуляторов во время измерения (данная информация имеет приоритет).

Попытка сохранения результата в занятую ячейку приводит к появлению на экране, на месте главного результата, предупреждающего сообщения: «**Ячейка занята! Заменить?**» Нажмите клавишу   для сохранения нового результата и потере предыдущего.

Для того чтобы отменить запись и выбрать свободную ячейку, нажмите клавишу  .






Сохранение в память сигнализируется отображением на экране символа , а также тремя короткими звуковыми сигналами.

После сохранения записи в последнюю ячейку, в данном **Bank** на экране появляется надпись: «**Последняя ячейка в Bank!**»

## 7.2 Автоматическое сохранение в память результатов измерений



 


Автоматическое сохранение результатов измерений в память может использоваться в режимах автоматического и непрерывного запуска измерения.

Для автоматического сохранения результатов измерений следует:

- Нажать клавишу  **MENU**;
- Выбрать режим измерения «**Режим измерения**» → «**Введение в память**» → «**Автоматическое**»;
- Перед началом первого измерения выбрать первоначальную ячейку введения серии результатов в память: клавишами  и  выбрать номер **Bank**, а клавишами  и  номер ячейки (рамка вокруг номера **Bank** обозначает, что минимум одна ячейка в нём занята; рамка вокруг номера ячейки обозначает, что занята ячейка).





Автоматическое сохранение результата измерения в память происходит сразу после отображения его на экране и проводится согласно алгоритму, изложенному в п.7.1.



В автоматическом режиме отображения измерения после замены номера **Bank** или ячейки, следует выйти из режима установки клавишей , ,   или первое измерение запустить клавишей  **START**.

### 7.3 Просмотр памяти





Для просмотра введённых в память результатов измерений следует круговой переключатель **8** установить в позицию **MEM**. В меню выбрать «**Просмотр**». На экране появится значение последней вписанной ячейки.


Клавишами  и  можно выбрать номер **Bank**, который необходимо просмотреть, а клавишами  и  номер ячейки. Если ячейка не была заполнена, вместо результатов измерений будут отображены горизонтальные линии.

### 7.4 Очистка памяти



Очистить можно всю память, отдельные **Bank** или отдельные ячейки.

Для того чтобы очистить ячейку, следует:

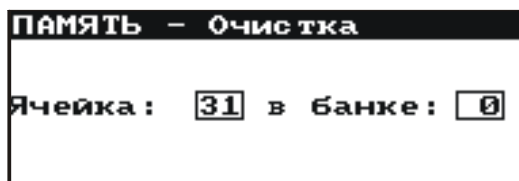



- Круговой переключатель **8** установить в позицию **MEM**;
- Выбрать «**Очистка ячейки**»;
- Клавишами  и  выбрать номер **Bank**, а клавишами  и  номер ячейки, которую необходимо очистить.





Очистка ячейки памяти: 0 – номер **Bank**, 31 – номер ячейки

- Нажать клавишу **11** . На экране будет отображён вопрос, очистить ли всю ячейку;
- После выбора подтверждения «**ДА**», нажать клавишу **11** . На экране появится надпись: «**Очистка выбранной ячейки**», а также статусная строка, информирующая о действиях очистки. После окончания удаления данных отобразится надпись: «**Ячейка очищена!**», а измеритель издаёт три коротких звуковых сигнала

Для того чтобы очистить **Bank**, следует:

- Круговой переключатель **8** установить в позиции **MEM**;
- Выбрать «**Очистка Bank**»;
- Клавишами  и  выбрать номер **Bank**;
- Нажать клавишу **11** . На экране будет отображён вопрос, очистить ли весь **Bank**;
- После выбора подтверждения «**ДА**», нажать клавишу **11** . На экране отобразится надпись: «**Очистка всего Bank**», а также дорожка, информирующая о действиях очистки. После окончания очистки появится надпись: «**Bank очищен!**», а измеритель издаёт три коротких звуковых сигнала.

Для того чтобы очистить всю память следует:

- Круговой переключатель **8** установить в позиции **MEM**;
- Выбрать «**Очистка памяти**»;
- Нажать клавишу **11** . На экране будет отображён вопрос, очистить ли всю память;
- После выбора подтверждения «**ДА**», нажать клавишу **11** . На экране отобразится надпись: «**Очистка всей памяти**», а также дорожка, информирующая о действиях стирания. После окончания стирания появится надпись: «**Очищена вся память!**», а измеритель издаёт три коротких звуковых сигнала.

Для того чтобы отказаться от очистки, следует нажать клавишу **13** .

## 8 ИНТЕРФЕЙС

### 8.1 Оборудование, необходимое для подключения

Для подключения измерителя к компьютеру необходимо использовать кабель последовательного интерфейса RS-232 и соответствующее программное обеспечение.

В случае отсутствия данных устройств его можно приобрести у Производителя или авторизованного представителя.

Более подробную информацию по программному обеспечению можно получить у авторизованных представителей.

#### 8.1.1 Соединение измерителя с ПК

Для передачи данных между измерителем и ПК, следует:

- Подключить провод к последовательному порту (RS-232) компьютера и к гнезду **5** измерителя;
- В **MENU** запустить функцию передачи данных;
- Запустить программу «**SONEL Reader**» в компьютере;
- Действовать согласно указаниям программы.

Если Ваш компьютер не имеет разъёма RS-232, то Вы можете произвести подключение с помощью специального переходника – Адаптера интерфейса конвертора USB/последовательный порт TU-S9. Если данный адаптер-переходник Вами не был приобретён совместно с прибором, то Вы можете приобрести его отдельно в ООО «СОНЭЛ».




Адаптер интерфейса конвертор USB / последовательный порт TU-S9

## 9 МЕНЮ, ДРУГИЕ ОПЦИИ

Просмотр **MENU** возможен в любом положении поворотного переключателя, за исключением **MEM**.

Вход в **MENU** осуществляется нажатием клавиши **12** 

- Регулировка контрастности дисплея (0...100 %);
- Передача данных через канал RS-232;
- Выбор измерительного режима;
- Выбор способа отображения результата;
- Конфигурация окна;
- Возврат к заводским установкам;
- Выбор языка;
- Дополнительные функции: ручная калибровка, возврат к заводским настройкам, синхронизация программы и РС;
- Получение основной информации о Производителе и версии ПО.





Для выхода из **MENU** следует нажать клавишу **13** .

### 9.1 Регулировка контрастности дисплея

- Нажать клавишу **12** 
- Нажать клавишу **11** 
- Клавишами  и  установить нужную контрастность;
- Подтвердить клавишей **11** .


### 9.2 Выбор языка

Для выбора языка, в котором измеритель будет отображать все надписи, следует:

- В **MENU** выбрать позицию «**Язык**»;
- Нажать клавишу **11** 
- Клавишами  и  выбрать нужный язык;
- Подтвердить клавишей **11** .

### 9.3 Информация о Производителе и ПО

Для получения основных информации о Производителе измерителя, а также версии программы, следует:

- В **MENU** выбрать позицию «**О производителе и ПО**»;
- Нажать клавишу **11** .




## 10 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

### 10.1 Ручная калибровка

Пользователь имеет возможность ручной калибровки измерителя при условии наличия эталонных резисторов класса не менее 0,05% со следующими значениями: 0,2 мОм; 2 мОм; 20 мОм; 200 мОм; 2 Ом; 20 Ом и 200 Ом и 2 кОм.

Калибровка проводится отдельно для каждого поддиапазона.

Для того чтобы провести калибровку данного поддиапазона, следует:

- В **MENU** выбрать позицию: «**Дополнительные**»;
- Нажать клавишу **11** ;
- Выбрать позицию «**Ручная калибровка**»;
- Нажать клавишу **11** ;
- Переключателем **8** выбрать поддиапазон для калибровки;
- Действовать согласно отображаемой на экране информации;
- По окончании калибровки поддиапазона, следует нажать клавишу **13**  и далее по последним трём пунктам.






Гарантия не поддерживается в случае неправильного применения этой функции.

### 10.2 Автокалибровка

Пользователь имеет возможность установить функцию **Автокалибровки** измерителя. Автокалибровка проводится для каждого поддиапазона отдельно.

Для этого следует:




- В **MENU** выбрать позицию: «**Дополнительные**»;
- Нажать клавишу **11** ;
- Выбрать позицию «**Автокалибровка**»;
- Нажать клавишу **11** ;
- Переключателем **8** выбрать поддиапазон для калибровки;
- Действовать согласно отображаемой на экране информации;
- Для отмены калибровки следует нажать клавишу **13** .



Для автокалибровки следует применять измерительные провода, идущие в комплекте.  
Гарантия не поддерживается в случае неправильного применения этой функции.

## 10.3 Возврат к заводской калибровке

Для возвращения к заводской калибровке измерителя следует:

- В **MENU** выбрать позицию: «**Дополнительные**»;
- Нажать клавишу **11** ;
- Выбрать позицию «**Возвращение к заводской калибровке**»;
- Нажать клавишу **11** ;
- Выбрать опцию «**ДА**» и нажать клавишу **11** .

## 10.4 Обновление программного обеспечения

Возможно обновление основной программы без необходимости передачи измерителя в Сервисный Центр.




Функция предназначена только для лиц, свободно управляющих компьютерными устройствами. Гарантия не поддерживается в случае неправильного применения этой функции.

В случае необходимости обновления программы следует:

- С сайта поставщика продукции [www.sonel.ru](http://www.sonel.ru) скачать программу для программирования измерителя;
- Подключить измеритель к компьютеру;
- В **MENU** выбрать позицию: «**Дополнительные**»;
- Выбрать функцию «**Обновление программы**» и подтвердить прочтение отображённых информации;
- На компьютере установить и запустить программу для программирования измерителя
- В программе выбрать порт, запустить «**Тест связи**», а затем запустить функцию «**Программирование**»;
- Действовать согласно инструкциям, отображённым программой.



Перед началом программирования следует зарядить аккумуляторы.  
Во время программирования запрещается выключать измеритель или отсоединять кабель для передачи.

Во время программирования клавиатура (за исключением клавиши **7** ) не работает.  
В данной функции измеритель не выключается автоматически.

# 11 РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ








 

## 11.1 Предупреждения и информация на дисплее

Измеритель MMR-620 сигнализирует на дисплее о возможных проблемных ситуациях, связанные с работой измерителя или с условиями окружающей среды, связанными с процессом измерения.



Подключение к измерителю напряжения выше 440 В переменного тока между любыми зажимами, грозит повреждением измерителя.

Для начала измерения обязательно выполнение нескольких условий. Измеритель автоматически блокирует возможность проведения каждого измерения в случае выявления каких-либо неправильностей:



Ситуация	Отображённые символы и предупредительные сигналы	Замечания
<p>Напряжение на зажимах <b>U1-U2</b> или <b>U1-I1</b>, или <b>U1-I2</b>, или <b>U2-I1</b>, или <b>U2-I2</b> измерителя более чем 50 В.</p> <p>Напряжение на зажимах <b>U1-U2</b> измерителя выше, чем 6 В, но меньше, чем 50 В.</p> <p>Напряжение на зажимах <b>I1-I2</b> измерителя выше, чем 6 В.</p>	«Напряжение на объекте!»	<p>Надпись вместе с непрерывным звуковым сигналом.</p> <p>Надпись вместе с длинным звуковым сигналом.</p> <p>Следует непременно отключить измеритель от испытуемого объекта!</p>
Информация о наличии шума 50 Гц в пределах 100...500 мВ.	«ШУМ!»	Проведение измерений возможно, но следует принять во внимание дополнительные погрешности до 1 %.
Напряжение шума 50 Гц превышает 500 мВ для $R \geq 0,2$ МОм или 100 мВ для $R < 0,2$ МОм.	«Большие шумы, измерение невозможно!».	Надпись и два длинных звуковых сигнала при нажатии клавиши   .
Обрыв цепи напряжения.	«Нет целостности в цепи U!»	Надпись и два длинных звуковых сигнала при нажатии клавиши   .
Обрыв в токовой цепи, либо токовой и напряжения.	«Нет целостности в цепи I!»	Надпись и два длинных звуковых сигнала при нажатии клавиши   .
Перегрев измерителя.		<p>Надпись «<b>Превышена температура! <math>T &gt; T_{max}</math></b>» и два длинных звуковых сигнала при нажатии клавиши  .</p> <p>Термозащита блокирует измерение.</p>



Ситуация	Отображённые символы и предупредительные сигналы	Замечания
Информация о превышенном измерительном диапазоне.	<b>OFL</b>	
Временное превышение диапазона при стабилизации напряжения измерения индуктивного объекта.	<b>OFL</b>	Надпись в правой части экрана.
Плохой контакт клемм измерительных проводов или большая индуктивность объекта.	<b>«Нестабильные условия измерения!»</b>	Надпись.
Экстремально низкий заряд аккумуляторной батареи.	<b>БАТ!</b>	Блокировка измерения.
Аккумуляторы разряжены.	<b>Бат ?</b>	Следует зарядить аккумуляторы.
Индикация состояния заряда аккумуляторной батареи.		
Символы объекта резистивного типа		
Символы объекта индуктивного типа		Нормальный режим измерения.
Символы объекта индуктивного типа		Ускоренный режим измерения.
Изменить подключение измерительных проводов		
Информация о насыщении обмоток постоянному току.	<b>ЗАРЯЖ.</b>	
Информация о разрядении обмоток постоянному току.	<b>РАЗРЯЖ.</b>	

## 11.2 Заводские настройки

Для возврата к заводским установкам следует:

- В **MENU** выбрать позицию «Заводские установки»;
- Нажать клавишу **11** ;
- В отображенном окне для выбора подчеркнуть опцию «**ДА**»;
- Нажать клавишу **11** .

Заводские установки, следующие:

- Тип объекта – активное сопротивление;
- Выбор измерительного диапазона – автоматический;
- Протекание тока – двунаправленное;
- Способ запуска – нормальный;
- Ввод данных в память – ручное;
- Верхний предел – 1999,9 Ом, нижний предел – 0 Ом;

- Режим конфигурации окна – выключен;
- Способ отображения результатов – все результаты.

### 11.3 Сообщения об ошибках

Если в результате самоконтроля прибор найдёт неправильность, он прерывает нормальную работу и отображает сообщение об ошибке.

Могут быть отображены следующие сообщения:

- Повреждена память программы;
- Ошибка измерения;
- Повреждена память!;
- Повреждены данные калибровки;
- Внутренняя ошибка.


Отображению сообщения об ошибке могут способствовать воздействия временных внешних факторов. В данном случае следует выключить и повторно включить прибор. Если проблема повторится, измеритель следует отдать в Сервисный Центр.

### 11.4 Прежде чем отдать измеритель в Сервисный Центр

Перед отправкой измерителя в Сервисный Центр необходимо первоначально позвонить в Сервисный Центр и объяснить причины поломки.

Возможно, причина не в поломке, а в ошибке при работе с измерителем.

В нижеуказанной таблице описаны рекомендуемые действия, возникающие при эксплуатации прибора.


Признак	Повод	Действие
Измеритель не включается клавишей   . Во время измерения напряжения отображён символ  .	Разряжены аккумуляторы	Зарядить аккумуляторы либо заменить новыми. Если ситуация не изменится, отдать измеритель в Сервисный Центр.
Отличие значений между повторными измерениями.	Неправильность присоединения в схеме измерения.	Проверить и устранить ошибки присоединения.
Ошибки измерения после перемещения измерителя из холодного в тёплое помещение с увеличенной влажностью.	Отсутствие акклиматизации.	Не проводить измерений измерителем пока он не достигнет температуры окружающей среды (около 30 минут) и полной просушки.

## 12 ПИТАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ

Питание измерителя осуществляется от аккумуляторной батареи NiMH SONEL-03 4,8V.

Уровень зарядки элементов питания указывается в ходе работы символом, который находится в правом верхнем углу экрана.

Аккумулятор заряжен      Аккумулятор разряжен      Зарядить аккумулятор!  
От  до  а потом **Бат !**

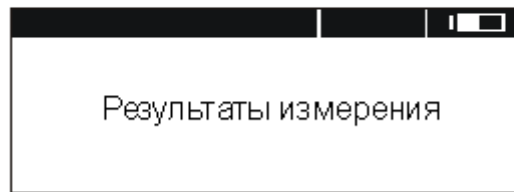

Контроль состояния зарядки аккумуляторов

## 12.1 Замена аккумуляторов

Измеритель снаряжён пакетом аккумуляторов NiMH, а также зарядным устройством.

Данные аккумуляторы имеют много преимуществ: отсутствие вредных для здоровья веществ, нет эффекта памяти, ёмкость больше, чем у NiCd аккумуляторов той же величины.

Пакет аккумуляторов размещается внутри, в нижней части корпуса.

Зарядное устройство находится внутри корпуса измерителя и работает только с фирменным пакетом аккумуляторов.



Не отсоединение измерительных проводов от разъёмов во время замены аккумуляторов может привести к поражению опасным напряжением.

Разрядка аккумуляторов сигнализируется отображением символа **Бат !**. В данном случае обязательно зарядить аккумуляторы или заменить пакет новым (заряженным).



При проведении измерений с разряженными аккумуляторами следует принимать во внимание дополнительные погрешности, связанные с помехами в работе измерителя либо с его самовыключением.

Для замены аккумуляторов следует:

- Отключить провода от измерительных разъёмов прибора и выключить измеритель;
- Снять крышку контейнера для элементов питания прибора (в нижней части корпуса), отвинтить 4 винта;
- Вынуть пакет аккумуляторов и разъём пакета;
- Отсоединить разъём пакета аккумуляторов;
- Подсоединить разъём питания нового пакета аккумуляторов;
- Вставить разъём в вырез резинового профиля;
- Вставить пакет в контейнер для аккумуляторов;
- Установить и привинтить снятую крышку контейнера;






Запрещается использовать измеритель с открытой либо неплотно закрытой крышкой контейнера аккумуляторов, а также подавать питание с других источников, не предусмотренных в данном Руководстве.

## 12.2 Зарядка аккумуляторов




При подаче питания к зарядному устройству прибора от электрической сети размещать оборудование таким образом, чтобы не было трудностей с его отключением.

Начало процесса зарядки аккумуляторов может быть произведено только при выключенном измерителе. Включение клавишей **7**  блокирует функцию зарядки. Функция AUTO-OFF при включенном измерителе в режиме зарядки аккумуляторов выключена.



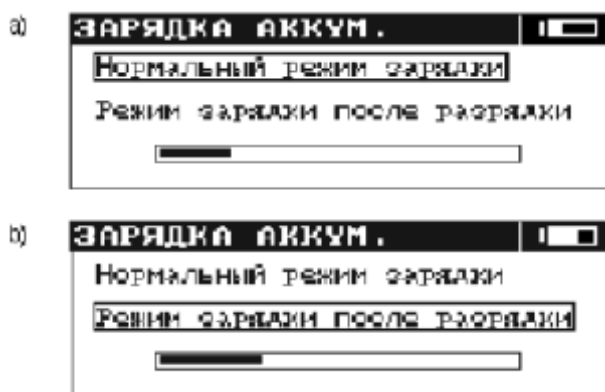


При подключении провода питания зарядного устройства к сети, на дисплее прибора отображается один из ниже, указанных режимов зарядки.

- Если аккумуляторы разряжены не более чем на 50 %, то отображён экран с (рис. а).
- Если аккумуляторы разряжены более чем на 50 %, то отображён экран с (рис. б).



После 5 секунд (время ориентировочно отмеряет полоска процесса) измеритель автоматически переходит к режиму зарядки, обозначенному рамкой.

Для замены режима зарядки следует:


- Во время процесса зарядки нажать любую клавишу кроме клавиш **7**  и **11** .
- Клавишами  и  выбрать режим зарядки;
- Клавишами **11**  подтвердить выбор.

Режим зарядки после разрядки пакета аккумуляторов рекомендуется в случае обнаружения меньшего ресурса по количеству измерений, возможного для проведения с заряженным пакетом, либо в случае появления других сомнений в связи с правильностью отображения состояния зарядки аккумуляторов.

Разрядка, которая в зависимости от степени разрядки пакета продолжается до 4 часов, сигнализируется надписью: «Продолжается разрядка аккумуляторов».

Аккумуляторы заряжаются согласно алгоритму «быстрой зарядки» – данный процесс способствует сокращению времени зарядки в среднем до 2,5 часов.

Окончание процесса зарядки сигнализируется отображением сообщения: «**Конец зарядки**». Для включения прибора следует вынуть разъём питания зарядки.

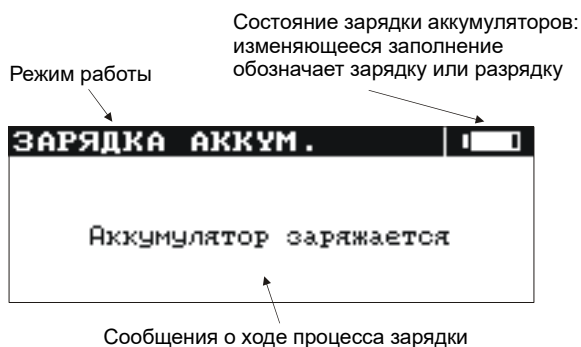

Аварийные ситуации сигнализируются соответствующими сообщениями, изложенными в таблице.

Сообщение	Повод	Действие
Плохой контакт на соединении пакета аккумуляторов!	Слишком высокое напряжение на пакете аккумуляторов во время зарядки.	Проверить контакты соединения пакета аккумуляторов. Если ситуация не изменяется, заменить пакет.
Превышено время зарядки!	Аккумуляторы не заряжены в предусмотренном максимальном времени.	Используются аккумуляторы с большой ёмкостью, заменить их фирменным пакетом. Повреждён пакет аккумуляторов – заменить новым. Повреждена зарядка – отдать измеритель в Сервисный Центр.
Нет аккумулятора!	Нет связи с контролером аккумуляторов.	Проверить контакты соединения пакета аккумуляторов. Если ситуация не изменяется, заменить пакет.
Слишком низкая температура пакета аккумуляторов!	Температура окружающей среды ниже, чем 10°C.	Невозможна правильная зарядка в такой температуре. Перенести измеритель в нагретое помещение и повторно запустить режим зарядки.
Ошибка процесса заряда!	Повреждён или очень сильно разряжен пакет аккумуляторов.	Повторно, несколько раз, запустить режим зарядки. Если ситуация не изменяется, заменить пакет.



Недопустима разрядка аккумулятора более чем на 90 %. При достижении данного уровня на дисплее прибора высвечивается символ **Бат!**. Превышение данного уровня может привести к выходу из строя данного аккумулятора.

Настоятельно рекомендуем проводить периодическую (раз в месяц) зарядку аккумулятора при длительном хранении прибора.



В результате нарушений в сети может случиться преждевременное завершение зарядки аккумуляторов. В случае обнаружения очень короткого времени зарядки надлежит выключить зарядное устройство и начать зарядку ещё раз.

## **12.3 Общие правила использования NiMH аккумуляторов.**

При длительном хранении прибора следует вынуть аккумуляторы из него и хранить отдельно.

Храните аккумуляторы в сухом, прохладном, хорошо вентилируемом помещении, а также защищайте их от перегрева под прямыми лучами солнца. Температура окружающей среды для длительного хранения должна быть ниже 30 °С. Хранение аккумуляторов длительное время при высокой температуре, вследствие внутренних электрохимических процессов, сокращает их срок службы.

Аккумуляторы NiMH рассчитаны на 500–1000 циклов зарядки и достигают максимальной энергоёмкости после формирования 2-3 циклов зарядки-разрядки (изначально или при малом ресурсе энергоёмкости). Важнейшим фактором, влияющим на срок службы аккумулятора, есть глубина разрядки. Или более глубокая разрядка аккумуляторов сокращает их срок службы.

Эффект памяти в аккумуляторах NiMH проявляется в ограниченной форме. Те аккумуляторы можно без больших последствий дозарядить. Желательно, однако, через определённое время эксплуатации, несколько циклов полностью его разрядить.

Во время хранения аккумуляторов NiMH происходит самопроизвольная их разрядка со скоростью около 30 % в месяц. Хранение аккумуляторов в высоких температурах может ускорить этот процесс даже вдвое. Чтобы не допустить лишней разрядки аккумуляторов, рекомендуется через некоторое время дозарядить их (даже неиспользуемые).

Современные быстродействующие зарядные устройства распознают в одинаковой степени очень низкую, так и очень высокую температуру аккумуляторов и соответственно откликаются на эти ситуации. Очень низкая температура должна сделать невозможным начало процесса зарядки, который может окончательно повредить аккумулятор. Рост температуры аккумулятора является сигналом для завершения зарядки и является типичным явлением. Зарядка при высокой температуре окружающей среды кроме уменьшения срока службы, влечёт более быстрый рост температуры аккумулятора, который не будет заряжен до полной ёмкости.

Следует помнить, что при быстрой зарядке аккумуляторы заряжаются к около 80 % ёмкости. Лучших результатов можно получить, продлив зарядку: зарядное устройство будет переходить тогда в режим подзарядки малым током и после следующих нескольких часов аккумуляторы заряжаются до полной ёмкости.

Не заряжайте и не употребляйте аккумуляторы в экстремальных температурах. Крайние температуры сокращают сроки службы элементов питания и аккумуляторов. Надлежит избегать размещений установок, пополняемых аккумуляторами в очень тёплых местах. Номинальная температура работы должна очень строго соблюдаться.

## **13 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**


### **13.1 Основные технические характеристики**

Сокращение «е.м.р.» в определении основной погрешности обозначает «единица младшего разряда»

Изложенные в таблице погрешности касаются измерения двунаправленным током и принадлежат к среднему значению двух измерений согласно формуле:

$$R = \frac{R_F + R_R}{2}$$

где  $R_F$  – активное сопротивление при установленном направлении тока «вперед», а  $R_R$  – активное сопротивление при установленном направлении тока «назад».

Для измерения однонаправленным током, а также для измерений индуктивных объектов с сокращенным временем измерения  изложенные точности не гарантированы.

### Измерение активного сопротивления прибором

Диапазон	Разрешение	Абсолютная погрешность	Напряжение для диапазона	Рабочий ток
0...999 мкОм	1 мкОм	$\pm (0,25 \% R + 2 \text{ е.м.р.})$	20 мВ	10 А
1,000...1,999 мОм	0,001 мОм			
2,00...19,99 мОм	0,01 мОм		200 мВ	1 А
20,0...199,9 мОм	0,1 мОм			0,1 А
0,2...1,999 Ом	0,001 Ом			10 мА
2,00...19,99 Ом	0,01 Ом			1 мА
20,0...199,9 Ом	0,1 Ом			0,1 мА
200...1999 Ом	1 Ом			

- Входное полное сопротивление вольтметра:  $\geq 200 \text{ кОм}$ .

### 13.2 Дополнительная погрешность при измерении сопротивления при наличии шума 50 Гц

Измеренное значение	Уровень шума	Дополнительная погрешность	Блокировка измерения
-	100...500 мВ RMS	$\leq 1\%$	-
-	> 500 мВ RMS	-	Да
< 0,2 мОм	> 100 мВ RMS	-	Да

### 13.3 Дополнительные характеристики

Питание	
Питание измерителя	Пакет SONEL/NiMH 4,8V 3Ач
Питание ЗУ	100...250 В/50...60 Гц 200 мА
Время зарядки АКБ	около 2,5 ч.
Категория электробезопасности	CAT III/300 В

Условия окружающей среды и другие технические данные	
Диапазон рабочих температур	0...40 °C
Диапазон температур при хранении	-20...60 °C
Диапазон температуры зарядки АКБ	10...35 °C
Влажность	30...80 %
Степень защиты, согласно ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013)	IP54
Нормальные условия для поверки	Температура окружающей среды: $23 \pm 2^\circ\text{C}$ Влажность: 40...60 %

Размеры	295 x 222 x 95 мм
Масса	около 1,7 кг
Защита от перенапряжения	до 440 В на протяжении 10 сек.
Невосприимчивость на фон	доп. погрешность $\leq 1\%$ для $U \leq 100$ мВ при 50 Гц
Количество измерений током 10 А	300
Активное максимальное сопротивление проводов для тока 10 А	0,1 Ом
Максимальная индуктивность измеряемого объекта	40 Гн
Время проведения измерения: - активное сопротивление и двунаправленный ток: - индуктивный объект (зависит от индуктивности объекта):	3 сек.  до нескольких минут (макс.10 мин.)
Точность установки измерительного тока	$\pm 10\%$
Время автоматического выключения	120 сек.
Дисплей	Графический 192x64
Высота над уровнем моря	< 2000 м
Соответствие	ГОСТ Р МЭК 61557-1-2005
Класс защиты	Двойная изоляция, согласно ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61557-1-2005
Электромагнитная совместимость	ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 ГОСТ Р 51522.2.2-2011 (МЭК 61326-2-2:2005)
Память	990 ячеек
Интерфейс	RS-232C

## 14 КОМПЛЕКТАЦИЯ

### 14.1 Стандартная комплектация

Наименование	Кол-во	Индекс
Микроомметр MMR-620	1 шт.	WMRUMMR620
Руководство по эксплуатации/Паспорт	1/1 шт.	#
Аккумуляторная батарея NiMH SONEL-03 4,8V	1 шт.	WAAKU03
Зажим «Крокодил» изолированный Кельвина K06	2 шт.	WAKROKELK06
Зажим «Крокодил» изолированный чёрный K03	4 шт.	WAKROBL30K03
Зонд Кельвина двухконтактный	2 шт.	WASONKEL2OGB
Кабель двухпроводный 3 м U1/I1	1 шт.	WAPRZ003DZBBU1I1
Кабель двухпроводный 3 м U2/I2	1 шт.	WAPRZ003DZBBU2I2
Кабель последовательного интерфейса RS-232	1 шт.	WAPRZRS232
Кабель сетевой	1 шт.	WAPRZLAD230CZ
Ремни «Свободные руки»	1 шт.	WAPOZSZE1
Футляр L1	1 шт.	WAFUTL1



## 14.2 Дополнительная комплектация

Наименование	Индекс
Аккумуляторная батарея NiMH SONEL-03 4,8V	WAAKU03
Зажим «струбцина» Кельвина с двухпроводным кабелем	WAZACKEL1
Зонд Кельвина двухконтактный усиленный	WASONKEL20GB2
Кабель двухпроводный 6 м U1/I1	WAPRZ006DZBBU111
Кабель двухпроводный 6 м U2/I2	WAPRZ006DZBBU212
Кабель двухпроводный 10 м U1/I1	WAPRZ010DZBBU111
Кабель двухпроводный 10 м U2/I2	WAPRZ010DZBBU212
Кабель двухпроводный 15 м U1/I1	WAPRZ015DZBBU111
Кабель двухпроводный 15 м U2/I2	WAPRZ015DZBBU212
Комплект измерительных разъёмов для фазных и нулевых шин AR-468	WAADAR468RU

## 15 ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА



В случае нарушения правил эксплуатации оборудования, установленных Изготовителем, может ухудшиться защита, применяемая в данном приборе.

Корпус измерителя можно чистить мягкой влажной фланелью. Нельзя использовать растворители, абразивные чистящие средства (порошки, пасты и так далее).

Электронная схема измерителя не нуждается в чистке, за исключением гнезд подключения измерительных проводов.

Измеритель, упакованный в потребительскую и транспортную тару, может транспортироваться любым видом транспорта на любые расстояния.

Допускается чистка гнезд подключения измерительных проводов с использованием безворсистых тампонов.

Все остальные работы по обслуживанию проводятся только в авторизованном Сервисном Центре ООО «СОНЭЛ».

Ремонт прибора осуществляется только в авторизованном Сервисном Центре.

## 16 УТИЛИЗАЦИЯ

Измеритель, предназначенный для утилизации, следует передать Производителю. В случае самостоятельной утилизации её следует проводить в соответствии с действующими правовыми нормами.

## 17 ПОВЕРКА

Микроомметр MMR-620 в соответствии с Федеральным законом РФ №102 «Об обеспечении единства измерений» ст.13, подлежит поверке.

Методика поверки доступна для загрузки на сайте [www.poverka.ru](http://www.poverka.ru)

**Межповерочный интервал – 1 год.**

**МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ООО «СОНЭЛ»** осуществляет поверку как собственного парка реализуемого оборудования, так и приборов остальных производителей, и обеспечивает бесплатную доставку СИ в поверку и из поверки экспресс почтой.

115533, г. Москва, пр-т Андропова, д.22, БЦ «Нагатинский», этаж 19, оф.1902.

Тел.: 8 (800) 550-27-57 доб.501 или +7 (495) 465-80-25

[standart@sonel.ru](mailto:standart@sonel.ru)  
[www.poverka.ru](http://www.poverka.ru)

## **18 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ**

SONEL S.A., Poland, 58-100 Swidnica, ul. Wokulskiego 11

Tel: +48 74 85 83 800  
Fax: +48 74 85 83 809  
[sonel@sonel.pl](mailto:sonel@sonel.pl)  
[www.sonel.pl](http://www.sonel.pl)

## **19 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ**

ООО «СОНЭЛ», Россия  
142721, Московская обл., Ленинский р-н, д. Мисайлово, ул. Первомайская, д.158А.  
Тел.: 8 (800) 550-27-57  
[info@sonel.ru](mailto:info@sonel.ru)  
[www.sonel.ru](http://www.sonel.ru)

## **20 СВЕДЕНИЯ О СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ**

Гарантийный и послегарантийный ремонт СИ SONEL осуществляет авторизованный Сервисный Центр компании СОНЭЛ и обеспечивает бесплатную доставку СИ в ремонт/из ремонта экспресс почтой.

Сервисный Центр расположен по адресу:  
115533, г. Москва, пр-т Андропова, д.22, БЦ «Нагатинский», этаж 19, оф.1902.  
Тел.: 8 (800) 550-27-57 доб.501 или +7 (495) 465-80-25  
[standart@sonel.ru](mailto:standart@sonel.ru)  
[www.poverka.ru](http://www.poverka.ru)

## **21 ССЫЛКИ В ИНТЕРНЕТ**

Каталог продукции SONEL  
<http://www.sonel.ru/ru/products/>  
Электронная форма заказа услуг поверки электроизмерительных приборов.  
<http://poverka.ru/main/request/poverka-request/>  
Электронная форма заказа ремонта приборов SONEL  
<http://poverka.ru/main/request/repair-request/>  
Аренда оборудования и приборов  
<https://priborvarendu.ru/>